

Fusk

Der er ofte problemer med stelforbindelsen imellem chassis og bagklap på Volvo 240 st. car, som resulterer i at bagrudeviskeren kører trægt og interval ikke fungerer ordentligt, samt at el-bagruden heller ikke virker ordentligt, samt at den ekstra stoplygte midt i bagruden kun lyser svagt og ligeledes ikke ordentligt nummerpladelys.

Billederne viser 2 lette måder at løse problemet på, på den hvide Volvo er der boret 2 små huller i chassis/bagklap, jeg gør det som på den røde Volvo, tager et kobber stelforbindelsesbånd og borer båndet lidt op i hullerne i enden, og monterer som på billedet, uden at skade chassis og bagklap med ekstra huller. Den svære og helt rigtige måde at gøre det på er at føre en ekstra ledning igennem hængslerne og skrue fast i chassis oppe under himmelen og på en af stelskruerne i bagklappen bag dækkenet.

Grunden til den dårlige stelforbindelse er at hængslerne er af Zink, og den stelledning der sidder i begge hængsler ofte er knækket.



Med Volvo Hilsen  
Jens Peter Jensen  
Hesselåvej 19, Skave  
7500 Holstebro  
40517458



[volvo200klub.dk](http://volvo200klub.dk)